

22.5.2008

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 42 5011, Fax +358 (0)9 42 502499

www.ilmailuhallinto.fi

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (1242/05) 22§:n perusteella.

Neuform. Potkurin asennuksen tarkastus.

Koskee: Kaikkia kolmilapaisia Neuform R2-säätöpotkureita.

Viite: Deutscher Aero Club e.V. Lufttüchtigkeitsanweisung LSG 08-001

Voimaantulo: 1.6.2008

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Vaihda ennen seuraavaa lentoa potkurin käyttöohjekirja (Operating manual) uuteen, joka on päivätty 15.2.2008. Voit ladata kirjan valmistajan verkkosivulta osoitteesta:
http://www.neuform-composites.de/Pforte/Propeller_E/Download/download.html.
- B. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa potkurin kiinnityspulttien kiristysmomentti Service Bulletinin Neuform TM-08-01 kohdan "Measures b)" ja työohjeen Neuform AA-08-01 ohjeiden mukaisesti.
 1. Jos kiristysmomentit ovat vaatimusten mukaiset, lentotoiminta on sallittu uuden käyttöohjekirjan mukaisesti, kunnes kohdan C mukaiset toimenpiteet on tehty.
 2. Jos jokin kiristysmomentti on liian pieni, niin vaihda kiinnityspultit uusiin Neuform-pultteihin ennen seuraavaa lentoa ohjekirjan *Assembly and Maintenance Manual V3-R2*, päivätty 15.2.2008 tai myöhemmin, ohjeiden mukaisesti.
- C. Vaihda potkurin navan ja moottorin laipan väliset välilevyt uusiin viimeistään 1.7.2008 Service Bulletinin Neuform TM-08-01 kohdan "Measures d)" ohjeiden mukaisesti.