

4.1.2006

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA 2005-0031

Sky International. Korkeusvakaimen tuen tarkastus

Koskee: Niitä Aviat Aircraft, Inc:in, Afron Wyomingin, Pitts Aviation Enterprisesin, Aerotek, Inc:in ja Pitts Aerobatics:in valmistamia (Pitts) S-1-sarjan lentokoneita, joiden korkeusvakaimen johtoreunan alla ei ole rungon ulkopuolista vinotukea.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A.** Tarkasta rungon sisäpuolella sijaitsevan korkeusvakaimen etureunan tukiputken tyyppi viimeistään 20.1.2006. Jos putken osanumero on 1-210-126 niin vaihda se putkeen, jonka osanumero on 1-210-166 tai muuhun vastaavaan hyväksyttyyn osaan. Vaihda putki ennen seuraavaa taitolentoa mutta joka tapauksessa 25 lentotunnin kuluessa tarkastuksesta, jos koneella ei harjoiteta taitolentoa.
- B.** Kiinnitä kuitenkin ennen lentotoiminnan jatkamista ohjaajan kannalta näkyvälle paikalle ohjaamoon kilpi, jossa vähintään neljän mm:n korkuisin kirjaimin lukee: "TAITOLENTO KIELLETTY, KUNNES EASA AD 2005-0031 ON TÄYSIN TOTEUTETTU". Poista kilpi, kun tukiputki on vaihdettu.

Service Bulletin nro 14 käsittelee tätä asiaa. Se on saatavissa osoitteesta Sky International Inc, 672 South Washington Street, Afton, Wyoming 83110, USA.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.