

30.8.2006

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA -2006-0253

Eurocopter. Kiertokahvan tarkastus

Koskee:

Niitä helikoptereita EC120, jotka on varustettu jollakin alla luetellulla kiertokahvalla:

- osanumero C761A2024102 ja C761A2024103, kaikki sarjanumerot;
- osanumero C761A2024104, sarjanumero pienempi kuin 0418;
- osanumero C761A2025102 ja C761A2025103, kaikki sarjanumerot;
- osanumero C761A2025104, sarjanumero pienempi kuin 0382.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A.** Seuraavat toimenpiteet ovat pakollisia 5.5.2006:sta lähtien (lentokelpoisuusmääräyksen EASA-2006-0093 voimaantulo) niille kiertokahvoille, joiden osanumero on C761A2024104 ja sarjanumero pienempi kuin 0418 sekä osanumero on C761A2025104 ja sarjanumero pienempi kuin 0382:

Tarkasta ohjaajan ja perämiehen noususauvan kiertokahva 110 lentotunnin tai neljän kuukauden kuluessa, kumpi tulee ensin, Eurocopter EC 120 Alert Service Bulletinin nro 76A006R1 (ASB) kohdan 2.B.1 ja 2.B.2 ohjeiden mukaisesti.

- B.** Seuraavat toimenpiteet ovat pakollisia 1.9.2006:sta lähtien niille kiertokahvoille, joiden osanumero on C761A2024102, C761A2024103, C761A2025102 ja C761A2025103:

Tarkasta ohjaajan ja perämiehen noususauvan kiertokahva 50 lentotunnin tai kahden kuukauden kuluessa, kumpi tulee ensin, ASB kohdan 2.B.1 ja 2.B.2 ohjeiden mukaisesti.

- C.** Jos kiertokahva kiertyy edellisessä tarkastuksessa, niin vaihda asianomainen noususauva ennen seuraavaa lentoa uuteen ASB:n kohdan 2.B.3 ohjeiden mukaisesti.

- D.** Ennen kuin asennat helikopteriin määräyksen mukaisen, varaosana olleen kiertokahvan, niin tee ASB:n kohdan 2.B.4 mukaiset toimenpiteet.

Lentokelpoisuusmääräys EASA-2006-0253 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen EASA-2006-0093. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5195/06.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.