

21.12.2006

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA -2006-0363

Eurocopter. Pyrstöroottorin ohjaustehostimen vipu

Koskee: Kaikkia helikoptereita AS350B1 ja AS350B2

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A.** Tarkasta helikopterin asiakirjoista ennen seuraavaa lentoa, onko pyrstöroottorin ohjaustehostimen vipu vaihdettu uuteen.
1. Vipu on vaihdettu uuteen:
 - i) Jos uuden vivun osanumero on 355A27-0072-00, ei lisätoimenpiteitä vaadita.
 - ii) Jos uuden vivun osanumero on 355A27-0082-00, ota yhteys helikopterin tyyppihyväksymistodistuksen haltijaan: Eurocopter (STDI), Aéroport de Marseille, Provence, 13725 Marignane Cedex, Ranska. puhelin +33 4 42859797, faksi +33 4 42859966
 2. Vipua ei ole vaihdettu uuteen:
 - i) Lisätoimenpiteitä ei vaadita.
 3. Ellei asiakirjoista käy selville, onko pyrstöroottorin ohjaustehostimen vipu vaihdettu uuteen tai jos vivun osanumeroa ei saa selville, keskeytä lentotoiminta viipymättä.
Tarkasta vivun osanumero 10 lentotunnin kuluessa laskettuna 4.12.2006:sta Eurocopter AS 350 Alert Service Bulletinin nro 67.00.39 kohdan 2.B ohjeiden mukaisesti.
 - i) Jos vivun osanumero on 355A27-0072-00, ei lisätoimenpiteitä vaadita
 - ii) Jos vivun osanumero on 355A27-0082-00, ota yhteys helikopterin tyyppihyväksymistodistuksen haltijaan.
- B.** AS350B1- ja AS350B2-helikoptereihin ei 4.12.2006 jälkeen saa asentaa sellaista pyrstöroottorin ohjaustehostimen vipua, jonka osanumero on 355A27-0082-00.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.