

8.1.2007

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA 2006-0373R1

Stemme GmbH & Co. KG. Potkurin lapojen seurain

Koskee: Seuraavia Stemme S 10-V- ja S 10-VT-moottoripurjelentokoneisiin asennettuja potkureita:

Tyyppi	Sarjanumerot
10AP-F	40001 - 40010
10AP-V	10661 ja 20001 – 20051 lukuun ottamatta 20038 ja 20043
11AP-V	30001 – 30111 lukuun ottamatta 30027 ja 30059

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

A. Lisää moottoripurjelentokoneen lentokäsikirjaan ennen seuraavaa lentoa 18.12.2006 jälkeen varoitus:

Attention – If propeller blade follower main part is lost in flight:

- a) reduce the power setting , the vibration will be decreased.
b) a safety landing on the next airfield must be performed.

B. Vaihda 25 lentotunnin kuluessa laskettuna 18.12.2006:sta mutta kuitenkin viimeistään 31.3.2007 lapojen seurain 10AP-VM uuteen uuteen tyyppiin 10AP-VP Stemme Service Bulletinin A31-10-078 (päiväty 6.11.2006) ohjeiden mukaisesti. Poista sen jälkeen kohdan **A** varoitus.

C. 31.3.2007 jälkeen moottoripurjelentokoneisiin ei saa asentaa potkuria 10AP-F, 10AP-V tai 11AP-V, ellei siihen ole asennettu uuden tyyppistä lapojen seurainta 10AP-VP Stemme Service Bulletinin A31-10-078 ohjeiden mukaisesti.

Lentokelpoisuusmääräys EASA2006-0373R1 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen EASA2006-0373. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5253/06 (päiväty 21.12.2006)

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä moottoripurjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.