

18.1.2007

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA 2007-0001R1

SOLO Kleinmotoren GmbH. Potkurin kytkimen tarkastus

Koskee: Kaikkia niitä Solo 2 625 01- ja 2 625 02-moottoreita, jotka on varustettu valinnaisella liukukytkimellä. Sen SOLO-osanumero on 29 00 202.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A.** Tee seuraavat toimenpiteet viimeistään, kun liukukytkin saavuttaa 12,5 tunnin lentoajan, ellei jo ole tehty aikaisemmin:
1. Irrota liukukytkimen kansi.
 2. Mittaa kitkapalojen kuluma SOLO Service Bulletinin 4600-2-2 Issue 2 (SB) kuvan 1 ohjeiden mukaisesti. Uusien palojen paksuus on 8,5 mm ja pienin sallittu 6,5 mm.
 3. Tarkasta kytkinkienkuluma SB:n kuvan 2 (mitta "a") ohjeiden mukaisesti. Kulumaraja on 1 mm.
 4. Vaihda kaikki ne osat, jotka eivät täytä mittarajoja, uusiin.
 5. Kokoa kytkin käyttäen uutta kantta osanumero 2042888.
- B.** 12,5 lentotunnin välein:
1. Tee kohdan **A** tarkastus 12,5 lentotunnin välein vaihtamatta kytkimen kantta.
- C.** 25 lentotunnin välein:
1. Mittaa kohdan **A** tarkastuksen lisäksi kytkinrummun välitys potkurinnapaan SB: kuvan 1 (mitta "T") ohjeiden mukaisesti. Jos välitys ylittää raja-arvon, niin lähetä kytkin valmistajalle peruskorjattavaksi.
- D.** 50 lentotunnin välein:
1. Irrota liukukytkin moottorista ja lähetä se valmistajalle peruskorjattavaksi.

Lentokelpoisuusmääräys EASA2007-0001R1 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen EASA2007-0001. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5255/07.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä moottoripurjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.