

22.5.2007

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2007-0139-E

Eurocopter. Helikopterin tarkastus

Koskee: Kaikkia niitä ennen 1.1.2007 toimitettuja helikoptereita AS350B/BA/BB/B1/B2/B3/D ja AS355E/F//F1/F2/N, jotka on varustettu nostosauva- ja pyrstöroottoriohjauksen välisellä kytkennällä.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 10 lentotunnin kuluessa tai 18.6.2007 mennessä , kumpi tulee ensin, Eurocopter Alert Service Bulletinin (ASB) nro 53.00.37 (AS 350) tai 53.00.23 (AS 355) ohjeiden mukaisesti, onko ohjaamon lattian alle asennettu poikkikannatin ja vahvikkeet. Jos osat on asennettu, ei lisätoimia vaadita.
- B.** Ellei osia ole asennettu, niin tarkasta asemassa X 2325 oleva poikkikannatin silmämääräisesti tai väritunkeumamenetelmällä ASB:n mukaisesti murtumien havaitsemiseksi.
- C.** Ellei murtumia löydy, niin tee seuraavat toimenpiteet:
1. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa pyrstöroottorin ohjainten asennus ASB:n ohjeiden mukaisesti.
 2. Toista kohdan **B** tarkastus sen jälkeen 55 lentotunnin välein, kunnes kohdan **C.3** mukaiset toimenpiteet on tehty.
 3. Asenna helikopteriin viimeistään 18.5.2008 poikkikannatin ja vahvikkeet ASB:n ohjeiden mukaisesti.
- D.** Jos murtumia löytyy, niin maadota helikopteri.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.