

11.3.2008

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2499

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2008-0053-E

Stemme GmbH & Co. Polttoainejärjestelmän korjaus

Koskee: Niitä moottoripurjelentokoneita S10-VT, joiden valmistusnumero on 11-001:stä 11-112:een.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Ne moottoripurjelentokoneet, jotka jo on korjattu SB A31-10-082:n ohjeiden mukaisesti.

A. Tarkasta polttoainejärjestelmä ennen seuraavaa lentoa 7.3.2008 jälkeen Stemme SB A31-10-083 § 5 kohdan 1.2 ohjeiden mukaisesti.

Jos havaitset vuotoja, niin korjaa ne hyväksytyjen korjausohjeiden mukaisesti ja vaihda polttoaineputkien kiinnityskappaleet, Stemme-osanumero M476 uusiin kappaleisiin, joiden osanumero on 10M-181, Stemme SB A31-10-083 § 5 kohdan 3.2 ohjeiden mukaisesti.

B. Vaihda seuraavassa määräaikaishuollossa mutta kuitenkin viimeistään 7.3.2009 polttoaineputkien kiinnityskappaleet, Stemme-osanumero M476 uusiin kappaleisiin, joiden osanumero on 10M-181, Stemme SB A31-10-083 § 5 kohdan 3.2 ohjeiden mukaisesti.

Ne moottoripurjelentokoneet, joita ei ole korjattu SB A31-10-082:n ohjeiden mukaisesti.

C. Tarkasta aina ennen päivän ensimmäistä lentoa, kunnes kohdan **D** mukainen vaihto on tehty, kaikki muovista valmistetut liittimet polttoainepumppujen ympäristössä ja paineputkien ja polttoaineen sulkuhanan välissä (eturungon takimmaisen runkokaaren takana) Stemme SB A31-10-083 § 5 kohdan 1.1 ohjeiden mukaisesti.

Jos havaitset vuotoja, niin korjaa ne hyväksytyjen korjausohjeiden mukaisesti ja vaihda polttoaineputkien kiinnityskappaleet, Stemme-osanumero M476 uusiin kappaleisiin, joiden osanumero on 10M-181, SB A31-10-083 § 5 kohdan 3.2 ohjeiden mukaisesti.

D. Vaihda kaikki polttoainejärjestelmän muovista valmistetut T- ja Y-liittimet metallisiin seuraavassa määräaikaishuollossa mutta kuitenkin viimeistään 31.3.2008 Stemme SB A31-10-083 § 5 kohdan 3.2 ohjeiden mukaisesti. Sen jälkeen kohdan **C** tarkastusta ei enää tarvitse toistaa.

E. Vaihda seuraavassa määräaikaishuollossa mutta kuitenkin viimeistään 7.3.2009 polttoaineputkien kiinnityskappaleet, Stemme-osanumero M476 uusiin kappaleisiin, joiden osanumero on 10M-181, SB A31-10-083 § 5 kohdan 3.2 ohjeiden mukaisesti.

Kaikki moottoripurjelentokoneet

F. Stemme S10-VT-moottoripurjelentokoneisiin ei 7.3.2008 jälkeen saa asentaa muovista valmistettuja T- ja Y-liittimiä polttoainejärjestelmään eikä kiinnityskappaleita, joiden Stemme-osanumero on M476.

Lentokelpoisuusmääräys EASA2008-0053-E korvaa lentokelpoisuusmääräyksen EASA2007-0315-E. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5311/08.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.