

8.7.2008

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2940

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys LBA D-2008-232

Grob Aerospace. Ilmajarrujen tarkastus

Koskee: Kaikkia purjelentokoneita G103 Twin II sarjanumerot 3730-3878, G103A Twin II ACRO sarjanumerot 3730-34078 (K), G103C Twin III ACRO sarjanumerot 34101-34203 ja G103C Twin III sarjanumerot 36001-36014.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tee seuraavat toimenpiteet valmistajan GROB Service Bulletin NO. MSB 315-76/1 (23.6.2008) mukaan viimeistään 30.9.2008.

- A. Irroita pultti LN9037-M6x60 ilmajarrun keinuivusta 103B-4437 ja asenna uusi pultti. Pultti tulee asentaa lukkomutterilla LN9348-M6 ja vääntömomentin on oltava 6,4 Nm (4.72 lbs.ft).
- B. Ilmajarrun keinuivun kaikki osat mukaanlukien kiinnitys tulee tarkastaa ja kaikki vaurioituneet osat tulee vaihtaa.
- C. Ilmajarrun lukitusvoima tulee tarkastaa vastajousen avulla kummallekin siivelle. Voimien tulee olla samat (ohjearvona 10 ± 2 daN (22.48 ± 4.5 lbs)) ja lukittumiskohdan tulee olla selkeästi havaittava.
- D. Ilmajarrun lukitusvoima tulee tarkastaa myös etuohjaamon lentojarrukahvalta siivet kiinnitettynä. Ohjearvona voimalle on 10 ± 2 daN (22.48 ± 4.5 lbs) ja se ei saa olla yli 15 – 20 daN (33.70 – 44.96 lbs)

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.