

11.02.2009

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2940

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2009-0022-E

Agusta S.p.A. Moottorin pyörimisnopeus

Koskee: Niitä helikoptereita AB206B (mukaan lukien ne, jotka on muutettu Agusta BT 206-52:n mukaisesti tyypistä AB206A), kaikkia sarjanumeroita, joihin on asennettu Rolls-Royce Corporation (ennen Allison) moottori 250-C20, 250-C20B, 250-C20J tai 250-C20R/4.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tee 9.2.2009 jälkeen seuraavat toimenpiteet seuraavan 5 lentotunnin (FH) aikana tai 15.9.2009, kumpi tulee ensin Agusta BT 206-244 mukaisesti:

- A. Määritä kolmannen vaiheen turbiiniekikon osanumero (P/N).
- B. Jos turbiiniekko on P/N 23065818, jatka seuraavilla toimenpiteillä. Muussa tapauksessa muita toimenpiteitä ei vaadita.
- C. Liitä Agusta BT 206-244 sivu 5 tai 6 (helikopterityypistä riippuen), joka määrittää moottorin pyörimisnopeusrajoitukset, lentokäsikirjan osaan Section 1 Limitations kappaleeseen "POWER PLANT LIMITATIONS"
- D. Kiinnitä ohjaamoon "AVOID OPS 75% TO 88% N2 WITH TO ABOVE 30%" kilpi turbiinimittareiden alapuolelle.
- E. Jos moottori käy N2 alueella 75% - 88%, kun moottorin vääntömomentti on yli 30% pitempään kuin 60 sekuntia kerralla tai yhteensä useammassa tapauksessa, tee ennen seuraavaa lentoa Rolls-Royce CEB A-1400 Rev. 3 määrittämät toimenpiteet.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.