

19.02.2009

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2940

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Yhdysvallat) AD2009-04-04

Cessna Aircraft Company. Apusalon väsymismurtumat

Koskee: Alla lueteltuja Cessna 401- ja Cessna 402-lentokoneita:

401 sarjanumerot 655 ja 401-0001 – 401-0322

401A sarjanumerot 655 ja 401A0001 – 401A0132

401B sarjanumerot 401B0001 – 401B0221

402 sarjanumerot 402-0001 – 402-0322

402A sarjanumerot 402A0001 – 402A0129

402B sarjanumerot 402B0001 – 402B0122, 402B0201 – 402B0249, 402B0301 – 402B0455, 402B0501 – 402B0640, 402B0801 – 402B0935, 402B1001 – 402B1100, 402B1201 – 402B1250 ja 402B1301 – 402B1384.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta seuraavan 10 käyttötunnin (TIS) aikana 2.3.2009 jälkeen ja jokaisen ”kovan laskun” jälkeen siiven lisäsalko laskutelineen tuen läheltä Cessna Service Bulletin (SB) MEB08-8 ohjeiden mukaan.
- B. Jos kohdan A tarkastuksessa löytyy 0,5 tuuman (in) murtuma tai sitä pidempi, vaihda vioittunut osa ennen seuraavaa lentoa.
- C. Jos kohdan A tarkastuksessa löytyy alle 0,5 in murtuma toimi seuraavasti:
 - a. Tarkasta 50 tunnin TIS välein alkanut murtuma kohtien A ja B mukaisesti.
 - b. Vaihda kohdan C tarkastuksessa löytynyt murtunut osa 200 tunnin TIS tai 12 kuukauden kuluttua löytöhetkestä laskien, kumpi tulee ensin.
- D. Jos kohtien A tai C tarkastuksissa löytyy murtuma, ilmoita siitä viimeistään 10 vuorokautta tarkastuksen jälkeen Cessnalle SB:n ohjeiden mukaisesti ja FAA:lle osoitteeseen Adam Neubauer, Wichita ACO, Aerospace Engineer, 1801 Airport Road, Room 100, Wichita, Kansas 67209, USA.

Huom. FAA käsittelee lentokelpoisuusmääräystä AD2009-04-04 tilapäisenä toimenpiteenä ja tulee tekemään jatkotoimia tarkastuksista kerättyjen tietojen perusteella.

Tehty toimenpide sekä suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.