

09.06.2009

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2940

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2009-0117-E

TURBOMECA. Alennusvaihteen voiteluputki

Koskee: Turbiinimoottoreita Arriel 1A1, 1A2, 1B, 1C, 1C1, 1C2, 1D, 1D1, 1E2, 1K, 1K1, 1S ja 1S1, kaikkia sarjanumeroita, joihin on asennettu alennusvaihte Module M05 ja joihin on tehty muutos TU332.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa 4.6.2009 jälkeen tai 4.2.2010, kumpi tulee ensin, esiintyykö M05 voiteluputkessa vuotoja Turboméca MSB A292 72 0825 ohjeiden mukaisesti.
- a. Jos huomaat vuotoa
 - i. Tee Turboméca MSB A292 72 0825 version A kappaleen 2.B.(1) mukaiset korjaukset. Muita toimenpiteitä ei vaadita.
 - b. Jos vuotoa ei ole havaittavissa
 - i. Seuraavan 75 lentotunnin aikana toista vuodon tarkastus 4 tunnin välein tai päivän viimeisen lennon jälkeen, kumpi tulee ensin.
 - ii. 75 lentotunnin jälkeen suorita normaali Arriel 1 Engine Maintenance Manual Chapter 05-20 mukainen vuodon tarkastus päivän viimeisen lennon jälkeen ja kiinnitä erityistä huomiota M05 voiteluputkeen.
- B. Kohdassa A.a. määritelty korjaus toimii tämän lentokelpoisuustiedotteen lopettavana toimenpiteenä ja se tulee suorittaa viimeistään 4.2.2010.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.