

31.07.2009

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2940

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2009-0169-E

DG Flugzeugbau GmbH. Käynnistysmoottorin sinkitty hammaskehä

Koskee: Moottoripurjekoneita DG-500 MB ja DG-800 B, kaikkia sarjanumeroita.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa 3.8.2009 jälkeen, kumpi käynnistysmoottorin hammaskehä koneeseen on asennettu (sinkitty vai maalattu) DG-Flugzeugbau Technical Note (TN) No. 800/36 tai TN No. 843/30 kappaleen 1 ohjeiden mukaisesti.
- B. Jos koneeseen on asennettu sinkitty hammaskehä, tarkasta, onko siinä murtumia ennen seuraavaa lentoa TN:n kappaleen 2 mukaisesti.
 - a. Jos murtumia löytyy, vaihda sinkitty hammaskehä maalattuun ennen seuraavaa moottorin käynnistystä TN:n kappaleen 3 ohjeiden mukaisesti.
 - b. Jos murtumia ei löydy, toista TN kappaleissa 2 ja 3 esitetty sinkityn hammaskehän tarkastus jokaisen lentoonlähtötarkastuksen yhteydessä siihen asti, kunnes hammaskehä on vaihdettu maalattuun TN:n kappaleen 3 ohjeiden mukaisesti.
- C. Halutessasi voit vaihtaa sinkityn hammaskehän maalattuun TN:n kappaleen 3 ohjeiden mukaan. Sen jälkeen ei kohdan B.b mukaista tarkastusta enää tarvitse toistaa

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.