

31.08.2009

PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. +358 (0)9 4250 11, Fax +358 (0)9 4250 2940

www.ilmailuhallinto.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2009-0193

Thielert Aircraft Engines GmbH. Potkurin säätöventtiili

Koskee: Kaikkia moottoreita TAE125-01, jotka on asennettu Diamond Aircraft Industries DA 42 lentokoneisiin.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

Tarkasta ja vaihda tarvittaessa 55 lentotunnin (FH) aikana 10.9.2009 jälkeen virtaliittimet vakiokierrosyksikön paineensäätöventtiilissä (Proportional Pressure Reducing Valve [PPRV]). Asenna myös värähtelynerotin vaihdelaatikon ja potkurin vakiokierrosyksikön väliin. Suorita toimenpiteet Thielert Service Bulletin (SB) TM TAE 125-0020:n mukaisesti.

Huomio 1. Jos et vielä ole vaihtanut PPRV:tä, SB TM TAE 125-0020 kohta 22 määrittää vaihtamaan PPRV:n Thielert SB TM TAE 125-0018 revision 1:n mukaisesti.

Huomio 2. Värähtelynerotin ja PPRV ovat osa vaihdelaatikkoa ja täten ne tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin Engine Operation & Maintenance Manual OM-02-01:n ja Engine Repair Manual RM-02-01:n ohjeiden mukaisesti.

Lentokelpoisuusmääräys EASA 2009-0193 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen EASA 2008-0145R1. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5350/08 Muutos 1.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.