

PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (TraFi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2010-0235R1

Diamond Aircraft Industries.Takaoven lukituskorvake

Koskee: Kaikkia lentokoneita DA 40, DA 40 D, DA 40 F, DA 42, DA 42 M, DA 42 NG ja DA 42 M-NG.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tee seuraavat toimenpiteet samanaikaisesti 200 lentotunnin tai 12 kuukauden kuluessa laskettuna 24.11.2010:stä, kumpi tulee ensin, DAI Mandatory Service Bulletinin (MSB) 40-070, MSB D4-079, MSB F4-024, MSB 42-083 tai MSB 42NG-014 ohjeiden mukaisesti.
1. Tarkasta takaoven lukituskorvakkeen osanumero. Jos osanumero on DA4-5200-00-69, vaihda se korvakkeeseen, jonka osanumero on DA4-5200-00-69-SB.
 2. Laita DA 40 -lentokoneiden hyväksyttiin lentokäsikirjaan tilapäinen muutos AFM-TR-MAM 40-428 (katso Taulukko 1), tai tee käsikirjan päivitys, joka sisältää AFM-TR-MAM 40-428 tiedot.
 3. Laita DA 42 ja DA 42 M -lentokoneiden hyväksyttiin lentokäsikirjaan tilapäinen muutos AFM-TR-MAM 42-443 (katso Taulukko 1), tai tee käsikirjapäivitys, joka sisältää AFM-TR-MAM 42-443 tiedot.
 4. Laita DA 42-NG ja DA 42 M-NG -lentokoneiden hyväksyttiin lentokäsikirjaan AFM 7.01.15 tilapäinen muutos AFM-TR-MAM 42-443, tai tee AFM 7.01.15:een muutos 2 (Revision 2), joka sisältää AFM-TR-MAM 42-443 tiedot.

Taulukko 1 – Lentokäsikirjat

DAI AFM viite	Koskee lentokonetta
6.01.01	DA 40
6.01.02	DA 40 F
6.01.05	DA 40 D
7.01.05	DA 42 ja DA 42 M
7.01.06	DA 42 ja DA 42 M varustettuna GFC 700 autopilotilla
7.01.15	DA 42 NG ja DA 42 M-NG

- B. Lentokoneisiin ei 24.11.2011 jälkeen saa asentaa takaoven lukituskorvaketta, jonka osanumero on DA4-5200-00-69.

Lentokelpoisuusmääräys EASA2010-0235R1 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen EASA2010-0235. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5446/10.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.