
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2011-0082

BRP-Powertrain GmbH & Co. KG. Polttoaineen painesäädin

Koskee: Kaikkia Rotax 914 F2, 914 F3 ja 914 F4 -moottoreita.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tee seuraavat toimenpiteet 100 lentotunnin tai 6 kuukauden kuluessa 24.5.2011 lukien, kumpi tulee ensin:
- 1) Tarkista lentokoneeseen asennetun polttoaineen painesäätimen P/N 887130 sarjanumero (s/n).
 - 2) Jos polttoaineen painesäätimen P/N 887130 sarjanumero on lueteltu tämän tiedotteen Liitteessä 1, vaihda säädin P/N 887130 BRP-Powertrain Mandatory Service Bulletin (SB) SB-914-040 ohjeiden mukaisesti lentokelpoiseen säätimeen, jonka sarjanumeroa ei ole lueteltu tämän tiedotteen Liitteessä 1.
- B. Älä asenna moottoriin 24.5.2011 alkaen polttoaineen painesäädintä P/N 887130, jollei ole varmistuttu siitä, ettei sen sarjanumeroa ole lueteltu tämän tiedotteen Liitteessä 1.
- C. Älä asenna lentokoneeseen 24.5.2011 alkaen Rotax 914 F –sarjan moottoria, ellei ole varmistuttu siitä, ettei moottoriin asennetun polttoaineen painesäätimen sarjanumeroa ole lueteltu tämän tiedotteen Liitteessä 1.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.

Liite 1 Viallisten polttoaineen painesäätimien P/N 887130 sarjanumerot

Huom: Jotkin luetelluista komponenteista on toimitettu varaosina. Joidenkin tiedetään olevan asennettuina 914 UL2 -moottoreihin, jotka ovat tyyppihyväksymättömiä ja tarkoitettu asennettaviksi tyyppihyväksymättömiin lentokoneisiin, kuten ultrakeveisiin tai harrasterakenteisiin lentokoneisiin.

100200 - 100246
100248 - 100280
100282 - 100293
100295 - 100314
100316 ja 100317
100319 - 100326
100330
100332 ja 100333
100338 - 100340
100342 - 100345
100348
100350 - 100355
100357 - 100363
100365 - 100368
100371 ja 100372
100374 - 100376
100379 ja 100380
100395 ja 100396