

PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääkaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2011-0087-E

Thielert Aircraft Engines GmbH. Kitkalevyn vaihto

Koskee: Kaikkia TAE 125-02-99 (Centurion 2.0) ja TAE 125-02-114 (Centurion 2.0S) -moottoreita.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Vaihda kytkimen kitkalevy P/N 05-7211-K010201 kitkalevyyn P/N 05-7211-K012301 Thielert Aircraft Engines (TAE) Service Bulletin (SB) TM TAE 125-0013 P1 ohjeiden mukaisesti Taulukoissa 1 ja 2 annettujen aikarajojen kuluessa.

Taulukko 1 – Yksimoottoriset lentokoneet

Kytkimen lentotunnit 16.5.2011	Kitkalevy vaihdettava
100 FH tai enemmän	10 FH kuluessa 16.5.2011 lukien
Alle 100 FH	100 FH täytyessä tai 10 FH kuluessa 16.5.2011 lukien, kumpi tulee myöhemmin

Taulukko 2 – Kaksimoottoriset lentokoneet

Moottorikonfiguraatio ja kytkimien lentotunnit 16.5.2011	Kitkalevy(t) vaihdettava
Koskee vain yhtä kytkintä kahdesta, lentotunneista riippumatta	300 FH täytyessä
Koskee molempia kytkimiä ja molempien käyntiaika yli 100 FH	10 FH kuluessa 16.5.2011 lukien kytkin, jolle on kertynyt enemmän käyntiaikaa, ja toinen 300 FH täytyessä
Koskee molempia kytkimiä ja toisen käyntiaika alle 100 FH	Kytkin jolle on kertynyt enemmän käyntiaikaa 100 FH täytyessä tai 10 FH kuluessa 16.5.2011 lukien, kumpi tulee myöhemmin ja toinen kytkin 300 FH täytyessä

- B. Älä asenna moottoriin kitkalevyä P/N 05-7211-K010201 kohdan A mukaisen muutostyön jälkeen.
- C. Älä asenna lentokoneeseen 16.5.2011 jälkeen TAE 125-02-99 tai TAE 125-02-114 -moottoria, jossa on kitkalevy P/N 05-7211-K010201.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan.

T 5460/11

13.5.2011

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.