
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294

www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääkaishuoltoja.

Suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräys (Yhdysvallat) AD2012-02-02**Cessna Aircraft Company. Polttoaineputken tarkastus****Koskee:**

Ryhmä 1: Cessna 172R, sarjanumerot 17281188 – 17281390

Ryhmä 2: Cessna 172S, sarjanumerot 172S9491 – 172S10489

Ryhmä 3: Cessna 172R, sarjanumerot 17281391 – 17281572

Ryhmä 4: Cessna 172S, sarjanumerot 172S10490 -172S11073.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Ryhmän 1 ja lentokoneet: Tee kohdan C mukaiset toimenpiteet 100 lentotunnin tai 12 kuukauden kuluessa laskettuna 6.3.2008:sta (lentokelpoisuusmääräyksen AD2008-03-02 voimaantulospäivä), kumpi tulee ensin.
- B. Ryhmän 3 ja 4 lentokoneet: Tee kohdan C mukaiset toimenpiteet 100 lentotunnin tai 12 kuukauden kuluessa laskettuna 13.3.2012:sta (lentokelpoisuusmääräyksen AD2012-02-02 voimaantulospäivä), kumpi tulee ensin.
- C. Tarkasta polttoaineen paluuputki (Cessnan osanumero 0500118-49) Cessna Service Bulletinin (SB) SB07-28-01 (päivätty 18.6.2007) (Ryhmä 1 ja 2) tai Cessna Service Bulletinin SB07-28-01, Revision 1 (päivätty 22.9.2011) (kaikki ryhmät) ohjeiden mukaisesti.
- D. Jos löydät kohdan C tarkastuksessa putkesta hankaumaa, niin vaihda se uuteen ennen seuraavaa lentoa SB:n ohjeiden mukaisesti.
- E. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa kohdan C tarkastuksen tai kohdan D putken vaihdon jälkeen, että alla lueteltujen osien välillä on vähintään 13 mm (0.5 in) rako kaikilla oikeanpuoleisten sivuperäsinpolkimien asennoilla ja säädä tarvittaessa. Noudata SB:n kohdan 6 ohjeita:
 - polttoaineen paluuputki (Cessnan osanumero 0500118-49) ja ohjainputki (Cessnan osanumero MC0543022-2C)
 - polttoaineen paluuputki (Cessnan osanumero 0500118-49) ja lentokoneen rakenne.

Lentokelpoisuusmääräys AD 2012-02-02 korvaa lentokelpoisuusmääräyksen AD2008-08-03. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5317/08.

Tehty toimenpide sekä lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.