

PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2012-0142R1

Kaikki kuumailmapallot. Kierteiset letkunliittimet

Koskee: Kaikkia kuumailmapalloja.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Jos kuumailmapallo on varustettu letkun ja kaasupullon välisellä liittimellä osanumero HS6139 (3/8" BSPP vastamutteri) tai osanumero HS6144 (1/4" NPT vastamutteri), ja osan sarjanumero on lueteltu taulukossa 1, niin tarkasta naaraspuoliset kierteiset ACME-letkunliittimet viimeistään 16.10.2012 Lindstrand Hot Air Balloons Ltd. SB nro 12 (10.2.2012 tai myöhemmin hyväksytty revisio) ohjeiden mukaisesti.

Taulukko 1: Osat, joita määräys koskee

Osa nimi	Sarjanumerot
Naaraspuolinen ACME-liitin	Kaikki Lindstrand Hot Air Balloons Ltd. valmistamat sarjanumerot, jotka on toimitettu varaosina 1.1.2011 - 1.9.2011
Liitin	Ne sarjanumerot, jotka on toimitettu EASA Form1 numerolla: 0815, 0836, 0837, 0868, 0907, 0908, 0924 ja 0951

Taulukko 2: Luettelo polttimista ja letkuista, joihin kyseessä oleva kytkin tiedetään asennetun

Osan nimi	Sarjanumerot
Poltin	BU1248, BU1251, BU1252, BU1256, BU1257, BU1258, BU1260, BU1261, BU1263, BU1264, BU1265, BU1267, BU1268, BU1269, BU1270, BU1271, BU1272, BU1273, BU1276, BU1277, BU1278, BU1280, BU1283, BU1284 ja BU1285
Letkut	1183, 1184, 1188, 1189, 1190, 1220, 1223 ja 1224

Huomautus 1: Lindstrand Hot Air Balloons Ltd. SB nro 12 luettelee myös joitakin polttoaineen täytössä käytettävien letkujen osanumeroita. Niitä ei ole lueteltu taulukossa 1, koska niitä käytetään maatoiminnoissa eivätkä ne siten ole osa kuumailmapallon tyypisuunnittelua.

Huomautus 2: Kohdan A mukaiset toimenpiteet saa tehdä myös lentäjä-omistaja Osan M [Asetuksen (EY) Nro 2042/2003 Liite I siten kun se on muutettu asetuksella (EY) Nro 1056/2008] kohdan M.A.803 mukaisesti.

- B. Jos kohdan 1 tarkastuksessa havaitaan vuotoja, niin kiristä kierteinen liitin oikeaan kiristysmomenttiin Lindstrand Hot Air Balloons Ltd. SB nro 12 ohjeiden mukaisesti.

Lentokelpoisuusmääräys EASA2012-0142R1 korvaa määräyksen EASA2012-0142. Tämä lentokelpoisuustiedote korvaa tiedotteen T5506/12.

T 5506/12

18.9.2012

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.