
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2013-0019

Costruzioni Aeronautiche TECNAM srl. Trimmilaipan korvake

Koskee: Kaikkia lentokoneita P92-J, P92-JS, P2002-JF ja P2002-JR.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Tarkasta oikean ja vasemman korkeusperäsimen trimmilaipan saranakorvakkeet, osanumero 92-7-109-1, seuraavan 10 lentotunnin tai 30 vuorokauden kuluessa laskettuna 5.2.2013:sta, kumpi tulee ensin, Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.r.l Service Bulletin SB 108-CS Edition 1st rev 0 ohjeiden mukaisesti. Toista tarkastus sen jälkeen 100 lentotunnin välein.
Tarkastuksen saa tehdä myös lentokoneen omistaja-ohjaaja Komission asetuksen (EY) nro 2042/2003 Liitteen I (Osa M) mukaisesti.
- B. Jos korvakkeesta löytyy kohdan A mukaisessa tarkastuksessa murtumia, ota ennen seuraavaa lentoa yhteys Costruzioni Aeronautiche Tecnam S.r.l, korjausohjeita varten ja tee näiden ohjeiden mukaiset toimenpiteet.
- C. Kohdan A mukaisia tarkastuksia on toistettava huolimatta kohdan B mukaisesti tehdyistä korjauksista.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.