
PL 320, 00101 Helsinki, FINLAND, Tel. +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2013-0273-E

Hoffmann Propeller. Lukkomuttereiden vaihto

Koskee: Kaikkia Hoffmann Propeller GmbH & Co. KG:n potkureita HO-V352F.

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet:

- A. Jos potkurin sarjanumero on H079, H190, H251, H298, H336, H420, H448, H476, H489, H657, H675, H825, H907, H967, H981, H1035, H1075, H1099, H1103 tai H1165, vaihda jokainen lukkomutteri lentokelpoiseen viiden lentotunnin kuluessa laskettuna 19.11.2013:sta Hoffmann Propeller GmbH Service Bulletinin (SB) 61-00-03 E 29 ohjeiden mukaisesti.

Huomautus. Lentokelpoisella lukkomutterilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista, jonka kiristysvastus asennettaessa on vähintään 2 Newton-metriä (Nm). Asennus on tehtävä noudattaen käsikirjan Hoffmann Propeller Operation and Maintenance Manual E540 ohjeita.

- B. Tyypin NAS1291-8 lukkomutterin asentaminen potkuriin 19.11.2013 jälkeen on sallittu, jos sen todetaan olevan lentokelpoinen yllä olevan kohdan A huomautuksen mukaisesti.

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon.

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa.