

TEKNILLINEN TIEDOITUS

SUOMI

Kulklaitosten ja ylesten töiden ministeriö
ILMAILUTOIMISTO
Aleksanterinkatu 10 - Helsinki
Puhelin 61 464 - Sähkeos. CIVILAIR

M 120/58
31.7.1958

M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

M-määräys No. 120/58: Piper Cub koneiden bensiinitankin pehmustus.


Koskee: Kaikkia Piper Cub koneita.

Viite: Luftvårdighetsanvisningar 5/1957.

Suoritettava: Ensitilassa.

Toimenpiteen syyt: Piper Cub koneissa bensiinitankki on sijoitettu tuliseinän ja mittaritaulun väliin. Eräissä onnettomuuksissa ohjaaja on loukannut jalkansa vaikeasti bensiinitankin terävään suojaamattomaan takareunaan.

Toimenpide: Bensiinitankin takimmainen alareuna pehmustetaan jollain joustavalla materiaalilla esimerkiksi oheisen kuvan mukaisesti. Pehmustaminen suoritetaan koko tankin leveydeltä.

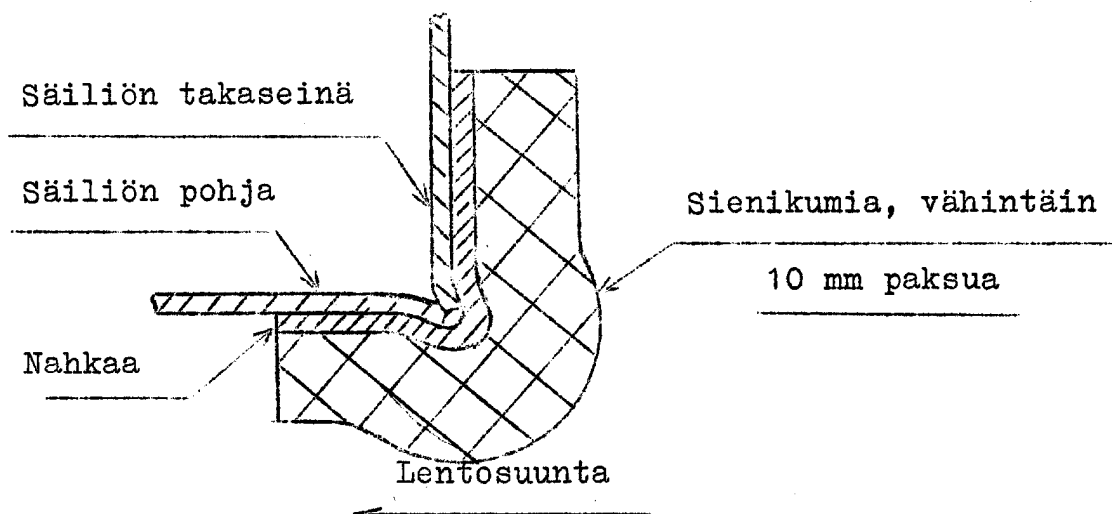

JKS/RR